



## **Peugeot 307**

### **Todos os modelos com direcção assistida electro-hidráulica**

#### **Direcção assistida com movimento duro após reparação de acidente.**

Se, nestes veículos, for relatado que após a reparação da direcção assistida electro-hidráulica esta só trabalhar limitadamente, uma possível causa é o aparelho de comando do sistema de direcção. Se o aparelho de comando detectar, durante um acidente, que a aceleração da massa se situa em aprox. 1g, este comuta para o modo de segurança de acidentes. Neste modo o apoio da direcção é reduzido a um mínimo. Para eliminar a avaria é necessário proceder à leitura da memória de avarias com um aparelho de diagnóstico adequado. Se na memória de avarias não estiverem registadas avarias ou se estas tiverem sido eliminadas após a reparação, o aparelho de comando retrocede por um "Reset" automático para o modo normal. Assim, o funcionamento normal é restabelecido.