



## **Peugeot 307** **Ano de construção 04/2002 com motor** **de 1,4 l | 55 KW**

### **O motor não arranca, a luz de controlo do motor acende-se.**

Caso nesta viatura se verifique que o motor deixa de arrancar e que a luz de controlo do motor se acende, a causa desta falha pode residir no sensor da cambota.

Utilizando um aparelho de diagnóstico para ler a memória de avarias, verifica-se que o código de avaria "P 1335 = sensor da árvore de cames" se encontra memorizado. Se o sensor da árvore de cames for verificado, pode comprovar-se que este está em ordem. Neste caso o sensor da cambota não assenta correctamente no furo e o aparelho de comando confunde ambos os sensores.

O sensor da cambota deve ser desmontado, limpo e novamente introduzido no furo, de forma correcta. Apagar a memória de avarias na ligação.