



Peugeot 806 **Todos os modelos com motor HDI**

Luz de controlo do motor acende, bateria sem carga, código de avaria na memória de avarias.

Se, nestes veículos, for relatado que a luz de controlo do motor acende, o código de avaria P1641 está memorizado no aparelho de comando do motor ou a bateria está esgotada, uma possível causa pode ser a entrada de água no aparelho de comando do motor. Devido a uma fuga no sensor amarelo de 2 pólos do líquido de refrigeração entra líquido de refrigeração na cablagem. Devido ao efeito capilar, o líquido de refrigeração penetra o aparelho de comando do motor e provoca as avarias acima referidas. Para eliminar as avarias é necessário substituir a cablagem afectada e o aparelho de comando do motor. A ficha amarela do sensor de temperatura do líquido de refrigeração não é novamente conectada mas fechada por uma ficha cega na cablagem.