



## **Peugeot**

**Tipo 106, fabrico de 01/1997-12/1998**

**Tipo 306, fabrico de 01/1996-12/1998**

**Tipo 406, fabrico de 01/1995-12/1998**

### **A luz de controlo do airbag acende**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a origem poderá ser um mau contacto entre as fichas múltiplas da cablagem para os pré-tensores dos cintos de segurança. Estas encontram-se respectivamente por baixo dos bancos dianteiros.

Neste caso, proceda do seguinte modo:

- Corte a ficha múltipla da cablagem do pré-tensor do cinto.
- Isole as extremidades de cabos.
- Ligue as extremidades de cabos com o auxílio de ligadores soldados CWT (Art.º da Hella com a refª 8KW 744 888-003).
- Envolve os cabos com fita isoladora e fixe-os com precintas.
- Apague a memória de avarias.

