



Renault Clio, Clio II, Twingo, Kangoo Com motor D7F

O arranque do motor é difícil ou o motor não arranca

Se, nestes veículos com o motor D7F (1,2 L / 40 - 44 KW), houver dificuldades de arranque do motor, ou se o motor não arrancar, a causa poderá ser uma avaria dos injectores. Os injectores podem estar gripados devido às características do combustível que vão mudando.

Verifique se os injectores montados têm a flange cor de rosa. Se for este o caso, tem de os trocar por injectores com flange violeta (Hella Artigo n.º 8UW 009 087-721).

No anexo pode encontrar uma lista detalhada dos veículos em questão.



Veículo	Tipo	de	até	Veículo	Tipo	de	até	
Clio	357 K	F 000004	F 091465	Clio II	CB0 A	F 000001	F 101178	
		H 000001	H 003847			W 000001	W 072408	
		W 000001	W 056528			Y 000004	Y 050846	
		Y 000001	Y 065534			CB0 F	F 000002	F 008382
	357 Y	F 000002	F 000329		W 000001	W 000002		
	557 K	A	003435		A 004887	Y 011534	Y 019456	
			F 000000		F 088609	SB0 A	F 000001	F 000001
			H 000001		H 008259		W 000002	W 003672
			W 000001		W 074486	SB0 F	W 000001	W 000005
	Y 000002	Y 069900	Kangoo		FC0 A		U 000003	U 030078
	557 Y	F 000645				F 000667	FC0 F	U 000001
	657 K	A			000017	A 005326	KC0 A	U 000003
F 000001				F 021233	KC0 F	U 000001		U 000010
Y 000003			Y 000827	Twingo		C06 6	F 000009	F 652024
Clio II			BB0 A		F 000001		F 106039	W 000001
	W 000001	W 181264			C06 7	F 000001	F 079622	
BB0 F	F	000048	Y 073318		C06 8	F 000002	F 354125	
		F 000002	F 005240	S06 6	F 000001	F 145263		
		W 000001	W 000004		W 000007	W 001482		
		Y 000002	Y 012384					