



Renault Kangoo **Todos os veículos com motor diesel**

Potência insuficiente, a luz de controlo do motor acende-se.

Se, nestes veículos, houver reclamações relativas à falta de potência do motor e ao acendimento da luz de controlo do motor, a causa pode residir na oxidação do medidor de massa de ar. A causa para a oxidação do medidor de massa de ar é a infiltração de água. Na memória de avarias é memorizada a avaria "Medidor de massa de ar".

Devido a uma fuga na zona do revestimento de plástico da caixa da roda, composto por duas partes, os salpicos de água infiltram-se na zona de admissão do filtro do ar. Esta situação provoca a já referida oxidação do medidor de massa de ar.

Para eliminar a fuga, é necessário fixar o revestimento de plástico de duas partes na zona superior, de modo a evitar a infiltração de salpicos de água.

Se necessário, substituir o medidor de massa de ar. As peças sobressalentes necessárias encontram-se no Catálogo de Sistemas Electrónicos Hella.