



Rover 200 Todos os modelos

Não é possível a desactivação do sistema anti-roubo / imobilizador electrónico com o telecomando.

Se, nestes veículos, for relatado que não é possível desactivar o sistema anti-roubo / imobilizador electrónico com o telecomando, as possíveis causas podem ser:

O telecomando está avariado ou não programado.

Mau contacto entre o aparelho de comando do sistema anti-roubo e a ficha da cablagem.

Forte interferência do sinal de rádio do telecomando provocada por outras ondas de rádio.

Para eliminar a avaria deve-se verificar se esta é permanente ou se só ocorre em determinados locais. Desta forma é possível excluir a causa de interferências exteriores. Para assegurar o bom funcionamento do telecomando deve-se verificar a bateria e a programação correcta com um aparelho de diagnóstico adequado. Além disso, deve-se verificar ainda a ficha no aparelho de comando do sistema anti-roubo.