



## Rover 75

### A luz do ABS acende-se

Nos veículos acima referidos pode suceder, a luz do ABS permanecer acesa depois do arranque do motor. São sobretudo afectados os veículos até ao chassis n.º: RJ 138975. Em muitos casos, esta falha é provocada pela entrada de água na unidade de comando do ABS. Devido ao efeito capilar, a humidade sobe através dos cabos dos sensores do ABS dianteiro, até à unidade ABS. Para resolver a falha, deve verificar-se se existe humidade na ligação à unidade do ABS ou nos sensores. Se necessário, devem substituir-se os sensores do ABS dianteiro (figura). Encontrará sensores adequados na gama electrónica da Hella (Ref.<sup>a</sup>: 6PU 009 106-351).

