



Saab 9-3

**Traseira Fastback, ano modelo 2000
até chassis: Y2018486**

**Cabrio, ano modelo 2000 até chassis:
Y7006098**

Funcionamento irregular do motor/ Conforto de marcha limitado

Se, nos veículos referidos, surgirem reclamações do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser um tubo com defeito. O tubo angular (ver Fig.) na peça T da válvula de filtro de carbono activo até ao colector de aspiração fica poroso devido às condições de funcionamento. Neste caso é necessário desmontar o tubo do clipe de retenção e proceder à sua verificação e eventual substituição. Os tubos melhorados estão assinalados por uma marca, situada directamente ao lado da referência, junto à extremidade grossa do tubo.

