



Seat Alhambra **A partir do ano de construção 1999** **1,9 TDI PD com código de motor ANU**

Funcionamento irregular do motor

Nos veículos Seat Alhambra com motor 1,9 e sistema de injeção TDI, com código de motor ANU pode ocorrer, entre outros sintomas, um funcionamento irregular do motor acompanhado de perda de potência ou até mesmo paragem do motor.

Através da consulta da memória de falhas são apresentados os códigos de falha 18074 –18077, que indicam a existência de um problema eléctrico nos injectores.

Neste caso, deverão ser inspeccionadas em primeiro lugar, as fichas dos injectores.

Próximo dos injectores existe uma ficha de 5 pólos. Nesta ficha poderá estar solta uma das ligações.

A resolução do problema poderá ser conseguida efectuando a ligação correcta e de forma a que fique segura. Em seguida, a memória de falhas poderá ser apagada e o motor ligado.

Neste caso, não será necessária uma substituição da peça.