



## **Skoda Octavia 1,8 RS, código do motor AUQ Ano de construção 2001 - 2004**

### **Perda de potência esporádica no campo de carga parcial**

Num Skoda Octavia com o código do motor AUQ foi possível detectar, após uma perda esporádica da potência no campo de carga parcial, que o aparelho de comando do motor comutava esporadicamente para a marcha de emergência.

A consulta da memória de avarias indicou o código de avaria 17705 – *turbo-compressor / válvula borboleta – mangueira – perda de pressão*.

Se, após o controlo das mangueiras, for possível excluir que estas sejam causadoras da avaria, a causa para a perda de potência deve-se frequentemente ao conversor electropneumático da regulação da pressão de sobrealimentação.

A substituição do conversor e a eliminação do registo da memória de avarias resolve o problema.

