



Skoda Octavia 2.0, fabrica a partir de '99

Código do motor AQY, APK, AZH

Falha no arranque

Se surgirem reclamações relativas à falha acima mencionada, a causa poderá ser uma avaria do sensor de temperatura do líquido de refrigeração.

Possíveis efeitos:

- Falha no arranque
- Fraca potência do motor
- Ralenti irregular
- Consumo de combustível mais elevado
- Luz de controlo do motor acende eventualmente.



O código de avaria 16501 – sensor de temperatura do líquido de refrigeração, pode estar memorizado adicionalmente na memória de avarias.

Valores nominais no sensor:

- com temp. do motor + 20°C = 2.50 – 2.67 KΩ
- com temp. do motor + 90°C = 215 – 245 Ω

Para efectuar a substituição, proceda do seguinte modo:

- Desaparafuse a cobertura do motor
- Remova da ficha do sensor
- Puxe o gancho de bloqueio para a frente
- Remova o sensor e a junta de vedação. Dado que se verificará uma saída do líquido de refrigeração, a substituição deverá ser efectuada com o motor frio, de



modo a evitar queimaduras na pele

- Coloque o novo sensor e a junta de vedação
- Volte a efectuar a montagem das peças na ordem inversa e verifique o nível do líquido de refrigeração.