



Suzuki **Swift (SG)** **Todos os modelos dos anos de** **fabrico 2006-2010**

Luz de controlo do motor acende

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa poderá ser a válvula RGE. Além disso, pode estar registado o código de avaria P0400 (sistema de recondução do gás de escape, deteção de falha de funcionamento na passagem) na memória de avarias. Resíduos de carbonização e outros depósitos provocam o encravamento da válvula. Proceder neste caso do seguinte modo:

- Desmontar a válvula RGE e limpar minuciosamente com um produto adequado.
- No caso de forte sujidade deve-se desmontar também o coletor de escape e proceder à sua limpeza.
- Após a limpeza, voltar a montar todos os componentes com vedantes novos.
- Realizar seguidamente um controlo do sistema.
- Apagar os erros na memória de avarias.