

## **Toyota**

### **Toyota RAV 4**

### **Ano de fabrico: 2006 até 2009**

### **Sinal sonoro de advertência do cinto de segurança**

### **Luz de aviso do cinto de segurança**

Se nestes veículos for reclamado que com o

- Assento do passageiro desocupado -
- Assento do passageiro ocupado -


a luz de aviso do cinto de segurança e o sinal sonoro de advertência estão ativados, uma possível causa é uma sensibilidade excessiva do sensor de ocupação do assento do passageiro (sensor de ocupação do assento do passageiro).

Aviso para a medida de desativação:

- Montar um novo e modificado sensor de ocupação do assento do passageiro (sensor de ocupação do assento do passageiro).

Peça sobressalente (PS):

- Sensor de ocupação do assento – volante do lado direito:
  - 1 unidade: PS n.º: 71052-42061
- Sensor de ocupação do assento – volante do lado esquerdo:

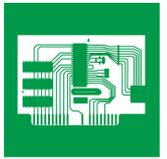

- 1 unidade: PS n.º: 71051-42041

***Boletim Informativo***

