



VW Bora

Todos os modelos do ano 2002

O motor arranca e pára imediatamente.

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que o motor arranca mas vai imediatamente abaixo, a causa poderá ser o facto de o immobilizador de arranque não estar desactivado.

Devido a picos de tensão, quando se liga a ignição, o painel de instrumentos combinado transita para o "modo paragem". Nesta situação, deixa de haver comunicação entre o módulo de comando do motor e o painel de instrumentos combinado e não é possível desactivar o immobilizador de arranque. Na memória de avarias do módulo de comando do motor são memorizadas as seguintes falhas:

17978: módulo de comando do motor bloqueado,

18058: falta sinal do painel de instrumentos combinado.

Na memória de avarias do painel de instrumentos combinado não se encontra memorizada nenhuma falha. Para eliminar a falha, é necessário efectuar a montagem de um novo painel de instrumentos combinado, com alterações.

Nota:

Por favor tenha em atenção que **apenas** são afectados os modelos dos painéis de instrumentos combinados do ano 2002 com a designação do fabricante **RB8, RB4, BPV**. Esta designação do fabricante encontra-se no painel de instrumentos combinado.