



VW

Golf 4 (1J)

Ano do modelo: 2002

Todos os modelos com instrumento combinado Bosch RB8

Motor vai abaixo momentos após o arranque

Nos veículos supracitados o motor pode ir abaixo momentos após o arranque. Uma possível causa reside numa falha de funcionamento do imobilizador eletrónico de arranque.

Por impulsos de tensão, ao ligar a ignição são causadas avarias no instrumento combinado.

Neste caso podem ocorrer falhas na troca de dados entre o instrumento combinado e o imobilizador eletrónico do arranque. Se na memória de avarias estiverem p. ex. registados os seguintes códigos:

17978 (P1570) = aparelho de comando do motor, imobilizador eletrónico do arranque bloqueado
e/ou

18058 (P1650) = barramento de dados, instrumento combinado - sem sinal

tudo aponta para um instrumento combinado com defeito. Neste caso o problema pode ser resolvido através da substituição do instrumento combinado por um novo devidamente modificado.

Ter em atenção que após a substituição do instrumento



combinado o imobilizador eletrônico do arranque tem que ser reprogramado com um aparelho de diagnóstico adequado.