



VW Golf IV, Bora **Todos os modelos com elevadores** **eléctricos dos vidros**

O vidro não fecha completamente apesar do accionamento do interruptor.

Se, nestes veículos, for relatado que os vidros não fecham completamente apesar do accionamento do interruptor, uma possível causa pode dever-se à interrupção da tensão devido à desconexão ou substituição da bateria, do motor do elevador do vidro ou do respectivo fusível.

Para eliminar a avaria é necessário reiniciar o elevador do vidro. Proceda do seguinte modo com o **vidro fechado**:

- Ligar a ignição
- Manter o interruptor do elevador do vidro na posição "fechar" durante, pelo menos, 2 segundos.
- Libertar o interruptor.
- Manter novamente o interruptor durante, pelo menos, 2 segundos na posição "fechar".

Neste momento está efectuada a inicialização para o ponto de desactivação superior. Proceda à abertura do vidro até ao ponto de desactivação inferior e repita o processo acima referido com o interruptor na posição "abrir". Proceda do seguinte modo com o **vidro aberto**:

- Premir o interruptor do elevador do vidro até o vidro atingir o ponto de desactivação superior.
- Libertar o interruptor
- Accionar o interruptor "fechar" durante, pelo menos, 2 segundos.
- A inicialização "fechar" está concluída. O procedimento futuro é o acima referido.

Repetir o processo em todos os outros elevadores do vidro e, se existente, no tejadilho eléctrico.