



Alfa Romeo Mito fabrico a partir de 10/2008

Embaçamento dos faróis de nevoeiro

Se houver uma reclamação da situação acima mencionada, não se terá de tratar forçosamente de uma avaria. No caso de haver um embaçamento do vidro de remate, a área de saída técnica da luz deverá estar seca após 20 minutos de viagem, se os médios estiverem ligados. A duração deste processo pode, no entanto, variar devido à temperatura ambiente e à humidade relativa do ar. Este processo é normal, de acordo com as regras físicas e sob ponto de vista técnico, é inócuo. Os processos físicos exactos são explicados na IT "embaçamento de faróis". Esta IT é muito útil como ajuda para argumentação face aos clientes. No caso de o embaçamento ser tão acentuado ao ponto de se formarem gotas de água do lado interior do vidro de remate, deve verificar-se se existem danos nas juntas dos faróis. O procedimento é secar e eventualmente limpar os faróis com ar comprimido isento de óleo. Remover os elementos de arejamento (ver fig. n.º 1) do farol de nevoeiro. Montar os elementos de arejamento optimizados com a referência 71753060 nos faróis (ver fig. n.º 2).

