



## **Audi A4 FSI Modelo 2002 Equipado com gancho de reboque**

### **Luzes de posicionamento traseiras estão permanentemente ligadas.**

Uma possível causa da avaria reside no aparelho de comando da identificação do reboque. Este converte as mensagens CN de conforto da iluminação do veículo (do aparelho de comando para a rede de bordo) na iluminação do reboque.

#### Diagnóstico:

- Proceder à leitura da memória de avarias da função do reboque.
- Controlar o funcionamento do barramento de dados CAN de conforto e a alimentação da tensão do aparelho de comando do reboque
- (O aparelho de comando está montado na mala, na caixa da roda esquerda).
- Se estes sinais medidos com o osciloscópio estiverem em boas condições, a causa do erro aponta para o aparelho de comando com defeito para a identificação do reboque.

#### Aviso:

No caso de uma comunicação defeituosa entre o aparelho de comando para a identificação do reboque e o aparelho de comando para a tensão de bordo, no modo de emergência é acionada a luz de posicionamento traseiro.

**Bo  
let  
im  
in  
fo  
r  
m  
ati  
vo**



***Bo  
let  
im  
Inf  
or  
m  
ati  
vo***