



## **Audi A6 fabrica de 1997 até 2003**

### **Luz de avisadora da regulação da altura dos faróis acende esporadicamente**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a origem poderá estar num acoplamento defeituoso da ficha. Além disso, surge o registo de avaria „interrupção / curto-circuito do sensor do nível de líquido de refrigeração segundo massa". Esta avaria pode também surgir devido a um contacto solto ou um acoplamento da ficha incorrectamente engatado.

Neste caso, deve proceder do seguinte modo:

- Puxe o banco traseiro para cima (Combi) ou desmonte-o.
- Separe o acoplamento da ficha.
- Verifique os contactos da ficha e da tomada e, se for necessário, dobre-os com uma pequena chave de parafusos para garantir um contacto perfeito.
- Pressione o acoplamento da ficha até ficar correctamente engatado.
- Volte a baixar ou a montar o banco traseiro.
- Apague a memória de avarias.
- Ligue a ignição e as luzes e verifique se a regulação da altura dos faróis funciona correctamente.

A partir dos modelos do ano de 2003, estes veículos vêm equipados com uma versão melhorada do acoplamento da ficha.

