



Audi **A6 (4B...)** **Todos os modelos sem faróis de xénon**

A luz de controlo da regulação da profundidade de iluminação acende.

A luz de controlo da regulação da profundidade de iluminação está montada de série em todos os instrumentos combinados deste modelo. Contudo, esta só é ligada nos veículos com faróis de xénon. Se a luz de controlo acender em veículos sem faróis de xénon, este erro deve-se a uma comutação imprópria no instrumento combinado. Para eliminar a avaria é necessário ligar o pino 32 na ficha verde do instrumento combinado com o borne 15. Deste modo, a luz de controlo da regulação da profundidade de iluminação é desligada de forma permanente.