



BMW

E38 Ano de construção: 09/1998 – 10/1999

E39 Ano de construção: 10/1998 – 10/1999

Avaria da luz de xénon

Nestas viaturas pode ocorrer que não seja possível ligar um ou ambos os faróis de xénon, apesar do interruptor das luzes estar ajustado na posição "médios" e a ignição estar ligada resp., o motor ter sido colocado em funcionamento. Os faróis só podem ser ligados se o interruptor das luzes for reposto em "0" e, após um tempo de espera de aprox. 2 segundos, for novamente ajustado na posição "médios". A causa provável deste comportamento é uma quebra temporária da tensão na rede de bordo. Esta impede o "processo de ignição" das lâmpadas de xénon pelo balastro (aparelho de comando do sistema xénon). No caso de surgirem reclamações deste tipo deve-se codificar novamente o módulo de controlo das lâmpadas. Se o problema não for resolvido pela nova codificação é possível que um dos dois balastos esteja avariado. Para o E39 podem ser utilizados balastos da Hella art. n.º 5DV 007 760-651 (figura).

