



BMW da série 3 (E46) Todos os modelos com luz de xénon

Falha do farol da luz de xénon direito ou esquerdo

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa podem ser problemas de contacto entre o aparelho de ignição e a lâmpada de xénon. Neste caso proceder do seguinte modo:

Nota: tenha atenção durante os trabalhos com faróis de xénon, uma vez que um manuseamento inadequado pode resultar em ferimentos provocados pela alta tensão.

- Desligar a ignição.
- Desmontar a cobertura do farol traseira.
- Remover a ficha da alimentação de corrente do aparelho de ignição.
- Desmontar o aparelho de ignição e a lâmpada de xénon.
- Controlar a lâmpada de xénon e o aparelho de ignição quanto a escurecimentos térmicos.
- Se existirem escurecimentos térmicos é necessário montar um novo aparelho de ignição/lâmpada de xénon.
- Montar as peças desmontadas na ordem inversa.
- Controlar o funcionamento do sistema.
- Controlar o funcionamento dos faróis.
- Verificar e eventualmente ajustar o ajuste dos faróis.