



## **Citroen Berlingo** **Até ao ano de construção 30.06.1997**

### **Humidade nas luzes traseiras**

Caso seja apresentada uma reclamação do tipo acima mencionado, a origem do problema poderá residir numa insuficiência de drenagem da água ou numa insuficiência de ventilação. Neste caso, a humidade acumula-se na luz, podendo provocar a corrosão dos contactos de ligação e dos porta-lâmpadas. Por conseguinte, proceder do seguinte modo.

- Verificar se a luz em questão apresenta danos e, se necessário, substituir a mesma.
- Desaparafusar a luz traseira.
- Verificar se a vedação de borracha esponjosa apresenta danos e, se necessário, substituir a mesma, pois uma vedação danificada permite a infiltração excessiva de humidade.
- Para solucionar esta falha de forma permanente, é necessário perfurar dois pequenos orifícios na parte inferior da luz (ver fig.). Esta operação poderá ser realizada mediante utilização de uma pequena lima.
- Limpar as peças corroídas.
- Em seguida, voltar a fixar convenientemente a luz e controlar a estanquidade e funcionamento da mesma.

