



## **Citroen**

### **Xsara Picasso**

### **Todos os modelos de 2005 - 2010**

#### **Avaria do farol esquerdo**

Se o cliente reclamar a avaria do farol esquerdo nos modelos supracitados, uma possível causa para o defeito pode ser uma cablagem danificada ou com defeito, na área do aparelho de áudio. Danificação do isolamento (de vários cabos) por "fricção" na carcaça do aparelho áudio, devido a uma instalação incorreta da cablagem.

Este defeito pode provocar falhas de funcionamento no aparelho de comando multifuncional ou um curto-circuito.

Neste caso deve-se controlar primeiro o fusível, de seguida desmontar o aparelho áudio e verificar nesta área a cablagem/isolamento do cabo relativamente a danos, eventualmente substituir e instalar corretamente.