



Ford Focus, construído até 04/2001 Todos os modelos

Falha/Corrosão nas luzes de matrícula

Caso se venha a verificar uma falha ou corrosão nas luzes de matrícula, a causa provável é a entrada de água através da caixa das luzes e do isolamento da pega traseira para abrir o porta-bagagens. Para eliminar este defeito, as luzes da matrícula terão de ser substituídas por uma nova versão. Além disso, o isolamento da pega para abrir o porta-bagagens tem de ser renovado. Nos veículos construídos até Abril de 2000, toda a pega tem de ser substituída.

Proceda do seguinte modo para desmontar a pega traseira:

- Desmonte o revestimento da porta traseira.
- Desmonte a pega (3 parafusos), retire a ficha das luzes de matrícula.
- Nos veículos construídos a partir de 05/2000 remova o isolamento e substitua-o por um novo.
- Nos veículos construídos até 04/2000 remova a pega velha e substitua-a por uma nova. Antes da montagem limpe muito bem a área de colagem do isolamento.
- Encaixe na pega as novas luzes de matrícula alteradas .
- Volte a montar as peças na ordem inversa.
- Verifique o funcionamento.

