



## ***Golf V com faróis de nevoeiro de série***

### **A luz do controlo da falha da lâmpada acende após a montagem da luz de curva adicional**

Se a avaria acima referida surgir, uma possível causa pode ser a ausência dos faróis de nevoeiro de série.

Se, no veículo acima referido, for montada a luz de curva adicional da Hella (Dyna View® Evo2

1NO 009 436-801) é necessário desmontar os faróis de nevoeiro existentes. De um modo geral, o sistema do Golf V, durante a ligação da ignição, controla o funcionamento correcto do sistema de iluminação. A ausência dos faróis de nevoeiro de série é considerada pelo controlo como uma avaria. Para evitar esta situação é necessário montar adicionalmente dois adaptadores. Estes simulam a presença dos dois faróis de nevoeiro desmontados. Os adaptadores podem ser encomendados sob o art. n.º 9XD 165 529-801. Uma instrução de montagem está igualmente incluída.