



## **VW Golf IV, Bora** **Todos os modelos com faróis xénon de série**

### **Faróis com iluminação demasiado baixa.**

Se, nestes veículos, for relatado que os faróis têm uma iluminação demasiado baixa e que a regulação da altura dos faróis não funciona, uma causa possível é um erro de software no aparelho de comando da regulação da altura dos faróis.

Para eliminar a falha, controlar com um aparelho de diagnóstico apropriado a versão de software do aparelho de comando. Se estiver montado um aparelho de comando com a versão de software V03, é necessário substituí-lo por um aparelho de comando com uma versão de software V05 ou V06.

Após a substituição do aparelho de comando é necessário configurar a posição base (ajuste base) nos faróis novos. Note que, para o ajuste base é necessário colocar o aparelho de comando com o aparelho de diagnóstico no modo de ajuste. Este ajuste base é memorizado pelo aparelho de comando.