



VW Golf, Bora, Passat Ano modelo 1999 com sistema anti-roubo e supervisão do habitáculo

Luzes internas tremeluzentes.

Se, nestas viaturas, após fechadas, for aberto o porta-bagagens dentro de um período de aprox. 30 segundos, as luzes internas podem tremeluzir. A causa deste erro são correntes de retorno. Após, aproximadamente, 70 minutos as luzes internas são desligadas. Para eliminar a avaria é necessário montar na luz interna dianteira um cabo adaptador com um díodo, que impede a corrente de retorno.

Para tal proceder do seguinte modo:

- Desmontar a luz interna dianteira.
- Desligar a ficha da luz interna e introduzir o cabo adaptador entre a luz interna e a ficha.
- Voltar a montar a luz interna e controlar o funcionamento.