



Honda Civic **Ano de construção 1995 - 2001**

Falha e/ou entrada de água na zona da luz interna.

Se, nestes veículos, for relatado que a luz interna avariou e/ou que a água entra na zona da luz interna, uma causa possível é uma fuga na vedação da antena no tecto. Devido a um binário de aperto demasiado elevado do parafuso de fixação, a vedação é danificada resultando na avaria referida. Para eliminar a avaria deve-se proceder à substituição da vedação.

Durante a montagem deve ter-se em atenção que o parafuso de fixação não seja apertado com demasiada força.

