



# Boletim Informativo

---

## **Honda CR-V**

**Ano de fabrico: 07.11.2001-17.09.2004**

**Motor: 2,0 i (K20A4)**

### **Falha da luz de médios.**

Nos veículos supracitados pode ocorrer uma falha da luz de médios.

Esta falha pode dever-se a um defeito na ligação entre o interruptor da luz e o conector do cabo.

O revestimento entre os contactos do interruptor de luz e o conector do cabo pode deteriorar-se através da fricção, e originar um aumento da impedância. Em situações extremas, o forte aquecimento pode queimar a ligação do conector e originar a falha da luz de médios.

O fabricante automóvel já considerou o problema. Na oficina, o conector de 16 polos do interruptor de luz combinado é verificado e eventualmente substituído.

