



Mercedes **Tipo: 170, 202, 208, 210**

Avaria dos faróis de nevoeiro

Nas viaturas acima referidas, pode ocorrer uma avaria dos faróis de nevoeiro devido a dificuldades de contacto. Devido a uma pressão de contacto defeituosa junto à ligação de massa do acoplamento de encaixe para a lâmpada de incandescência H1, pode ocorrer a carbonização do acoplamento de encaixe. Isto provoca frequentemente a avaria dos faróis de nevoeiro. Por parte da Mercedes existe, para estas situações, um cabo especial de reparação. Neste contexto, o acoplamento de encaixe é renovado através de uma união soldada (p. ex. manguitos CWT da Hella).

Recomendação: Substitua igualmente a lâmpada de incandescência.

Encontrará várias versões H1 no catálogo de iluminação Hella.