



## **Mercedes** **Tipo: 203**

### **A iluminação exterior e/ou a luz do travão ligam sozinhas**

Devido à entrada de água na caixa de módulos, (figura, compartimento do motor à esquerda) podem ocorrer avarias no módulo de detecção de sinais e de comando (SAM, N10/1). Estas são detectáveis através da ligação automática da iluminação exterior e/ou da luz do travão. Para obter uma solução, deve proceder-se do seguinte modo:

- Desmontar a tampa da caixa de módulos e remover os resíduos de água
- Soltar as cablagens da caixa de módulos
- Verificar a existência de resíduos de água na caixa de módulos, tubagens e aparelhos de comando e secá-los, se for necessário
- Envolver as cablagens com fita isoladora num comprimento de aprox. 10 cm e voltar a introduzi-las nas mangas para cabos
- Fixar as cablagens com braçadeiras de cabos e montar a tampa da caixa de módulos

