



## **Mercedes CLK (209)**

### **Luzes do travão/de posicionamento traseira sem funcionamento**

Se nos veículos supracitados surgirem avarias relacionadas com o funcionamento das luzes do travão e/ou luz de posicionamento traseira, deve prestar-se especial atenção às lâmpadas de incandescência e aos encaixes das mesmas. Pode acontecer que o controlo da avaria das lâmpadas não desligue apesar da substituição da lâmpada com defeito. Neste caso deve verificar-se os contactos do encaixe da lâmpada relativamente à existência de corrosão, tensão suficiente e um contacto correto.

Se as medidas supracitadas não forem bem sucedidas, deve proceder-se à substituição de todas as 6 lâmpadas de incandescência das luzes do travão e da luz de posicionamento traseira:

2x lâmpada para luz do travão 12V/21W

2x lâmpada para farolim de nevoeiro e luz de posicionamento traseira 12V 21/4W

2x lâmpada para luz de posicionamento traseira 12V/5W

Ter em atenção que as lâmpadas sejam do mesmo fabricante e que tenham a mesma resistência. O controlo de avarias das lâmpadas reage muito sensivelmente a quedas de tensão e a diferentes valores de resistência das lâmpadas.