



Mercedes

Tipo: 220 + 215

Ano de construção: 2000 + 2001

Com faróis xénon ou bi-xénon

Indicação de falha no painel de instrumentos combinado – "Verificar os médios à esquerda/à direita"

Em alguns dos veículos acima referidos podem surgir as indicações de falha ("verificar os médios à esquerda; verificar os médios à direita") no painel de instrumentos combinado, embora os médios estejam em ordem. São afectados os veículos a partir de 01.06.2000.

Se o erro B1630 for memorizado no aparelho de comando (SAM) e os médios estiverem em ordem, o passo seguinte será consultar o número de peça e a versão software do aparelho de comando. O software do SAM esquerdo (médios à direita) com o nº de peça: A0295450432 e a partir da versão software SW14/01 está em ordem. O software do SAM direito (médios à esquerda) com o nº de peça: A0315451732 e a partir da versão software SW20/01 está em ordem. Se estiver montado um outro aparelho de comando ou um aparelho de comando com versão software mais antiga, poderá ser necessário substituí-lo por completo.