



Mercedes Benz Classe E (W210)

Limpeza insuficiente dos faróis

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, as causas poderão ser várias.

- A bomba centrífuga não funciona
- Mangueira com fugas
- Válvula obstruída ou com defeito
- Bocal obstruído
- Braço telescópico danificado



Neste caso, proceder do seguinte modo:

- Accionar a função de lavagem. Se a bomba centrífuga não funcionar (ruído de funcionamento claramente audível), verificar e, se necessário, substituir a alimentação de corrente, incluindo o fusível.
- Se a alimentação de corrente estiver em ordem, verificar e, se necessário, substituir a bomba.
- Verificar e, se for necessário, modificar a montagem das mangueiras de modo a garantir um fluxo de água perfeito. Vedar as fugas e/ou reparar o tubo.
- Controlar as válvulas dentro das mangueiras quanto a sujidade. Lavar o sistema para remover os corpos estranhos.
- Verificar se existe sujidade nos bocais borrifadores de lavagem na extremidade dos braços telescópicos. Lavar o sistema para remover os corpos estranhos.
- Verificar o perfeito funcionamento do braço telescópico; se necessário, reparar ou substituir.
- Após a reparação dos bicos, ajustar de modo a conseguir uma limpeza ótima.