



## Mercedes Benz Classe C (W 203)

### Falha dos piscas frontais.

Se houver reclamações nestes veículos, de que o pisca-pisca frontal direito ou esquerdo não funcionam, uma causa poderá ser um contacto queimado no casquilho dos piscas. Para eliminar a avaria é necessário montar um casquilho do pisca-pisca novo, incluindo a cablagem. Para tal, proceda do seguinte modo:

- Desmonte o casquilho do pisca-pisca da caixa do farol.
- Remova a ficha do farol.
- Retire cablagem de ligação lateral do pisca-pisca da ficha (lado direito – pino 1 cabo verde/preto, lado esquerdo – contacto 1 cabo branco/preto). Feche a abertura na ficha com um bujão cego.
- Coloque a cablagem de ligação na ficha de reparação para o pisca-pisca. Ligue o cabo de massa no ponto de massa lateral (figura).
- Coloque a cablagem nova do casquilho do pisca-pisca e bloqueie-a com precintas.
- Coloque o pisca na caixa do farol.
- Verifique o funcionamento.



Ponto de massa direita



Ponto de massa esquerda