



Mercedes Benz Vito

Luzes internas cintilam

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode residir no contacto entre o parafuso de fixação do friso do tecto, ou o parafuso cego do caixilho do tecto, com a ligação de contacto da luz interna traseira.

Neste caso proceder do seguinte modo:

- Desmontar a luz interna direita e esquerda traseira (entre as colunas C e D).

Com veículos com parapeito do tecto:

- Desmontar o parafuso cego sobre as luzes internas traseiras e encurtar o mesmo cerca de 5 mm.

Em veículos com friso do tecto (Barra C):

- Desmontar o parafuso de fixação sobre as luzes internas traseiras e encurtar cerca de 5 mm.
- Em seguida, fixar de novo os parafusos e montar as luzes internas.