



Boletim Informativo

Opel Astra J Sports Tourer

Substituição das lâmpadas dos faróis

Geral:

Cuidado: perigo de queimaduras; as lâmpadas ainda podem estar quentes devido a um funcionamento recente.

Nunca tocar diretamente com as mãos na ampola do vidro da lâmpada.

Para substituir as lâmpadas deve proceder-se da seguinte forma:

- Desligar a ignição e o interruptor da iluminação
- Abrir a tampa da bagageira
- Rebater a tampa de plástico na mala, do lado do condutor (figura 1).
- Remover a tampa (figura 2)
- Desapertar as porcas de plástico (da fixação dos faróis) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio (figura 3) e desencaixar o farolim do encaixe (Figura 4).
- Desconectar a conexão de encaixe elétrica, ver marca (figura 5)



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Boletim Informativo

Vista geral: funções das lâmpadas

1: luz do travão; 2: luz indicadora de mudança de direção; 3: luz de presença traseira

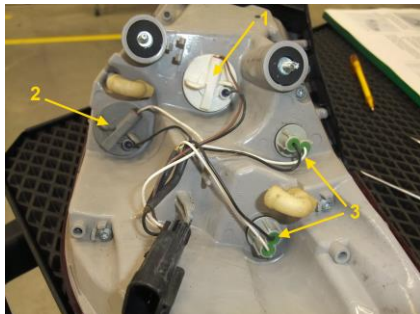


Figura 8



Figura 6



Figura 7



Figura 9



Figura 10



Figura 11

- Desapertar o suporte da lâmpada da luz do travão, através de uma revolução no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, e retirar (figura 6)
- Substituir a lâmpada danificada por uma nova (figura 7).
- Inserir o suporte da lâmpada e fixar com uma revolução no sentido dos ponteiros do relógio
- Substituir as lâmpadas das luzes de presença traseira e de indicação de mudança de direção (posições 2 e 3 (figura 8)), conforme realizado para a luz do travão (figura 6 / 7)
- Conectar a conexão de encaixe (posição 1 / figura 9) com o farolim e prestar atenção à instalação correta dos fios elétricos (posição 2 / figura 9)
- Testar o funcionamento
- Voltar a montar o farolim e fixar com as porcas de plástico (figura 3) no sentido dos ponteiros do relógio

- Abrir a tampa direita (figura 10) para trocar as lâmpadas no lado do passageiro
- Desapertar as porcas de plástico (figura 11), da fixação dos farolins, no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio e desencaixar o farolim do encaixe
- Proceder conforme supracitado para os trabalhos do

Boletim Informativo



lado do condutor

