




Opel Astra G Todos os modelos a partir de 1999

Ruídos provenientes da zona da luz interior.

Se, nestes veículos, forem relatados ruídos provenientes da zona da luz interior, a causa pode residir na luz interna.

Devido a folga excessiva entre a abertura de recepção e o gancho de fixação da luz, esta bate no punho. Para eliminar este "chocalhar", proceda do seguinte modo:

- Desmontar a luz.
- Cortar um pedaço de mangueira da água do limpa-vidros com cerca de 3 mm de comprimento.
- Empurrar o pedaço de mangueira sobre o gancho de fixação da luz.
- Voltar a montar a luz e controlar se assenta correctamente.

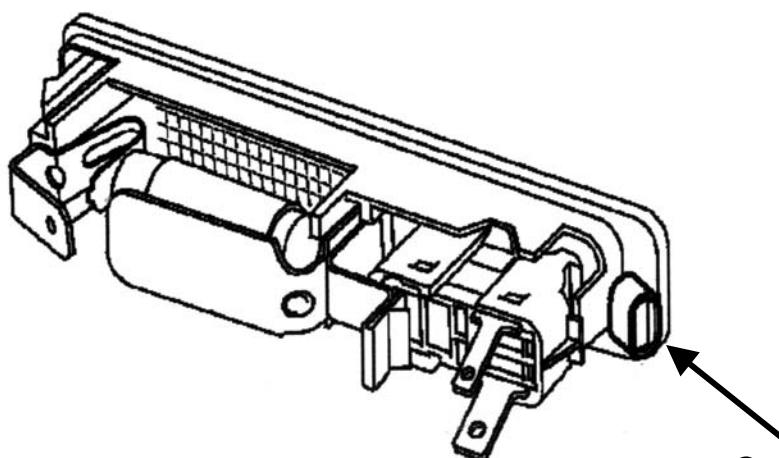

Gancho de fixação com
pedaço de mangueira

Boletim informativo

