



Renault Clio 2 **Todos os veículos com faróis de nevoeiro**

Água nos faróis de nevoeiro

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser a junta do cabo dos faróis de nevoeiro. Para este caso é disponibilizado pelo fabricante um kit de alteração composto por um chicote de fios modificado + duas capas de protecção.

Proceda do seguinte modo:

- Elevar a viatura.
- Desmontar a saia dianteira.
- Desmontar o revestimento traseiro do farol de nevoeiro e a purgar a água ou eliminar a condensação existente no farol, por ex., com um secador.
- Substituir o chicote de fios antigo pelo novo.
- Montar as coberturas de protecção (ver Fig. ponto A) com o auxílio de um parafuso de fixação (ver Fig. ponto B) na face inferior dos faróis de nevoeiro.
- Voltar a montar as peças na ordem inversa.
- Em seguida, ajustar de novo os faróis de nevoeiro.

