



Saab 9-5 Até ao chassis n.º W3051800

Falha das luzes de matrícula


Se nestes veículos suceder uma falha das luzes de matrícula, uma causa possível é a deformação do suporte das lâmpadas. Devido ao aquecimento, o suporte deforma-se e as lâmpadas falham. Para eliminar este problema, os suportes das lâmpadas têm de ser substituídos por uma nova versão, já alterada.

Para tal, proceda do seguinte modo:


- Solte os quatro parafusos do anteparo de iluminação da matrícula.
- Puxe o anteparo para o lado direito, para baixo e retire-o.
- Retire a cobertura de borracha e a cablagem de ambas as lâmpadas.
- Remova os suportes antigos das lâmpadas e substitua-os pela nova versão.
- Volte a montar as peças na ordem inversa.

A nova versão dos suportes para as lâmpadas será disponibilizada pela Saab.

A partir do chassis n.º W3051801 os suportes das lâmpadas já modificados são montados de série.

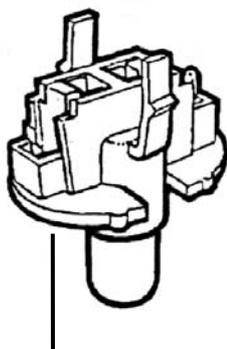

Versão antiga

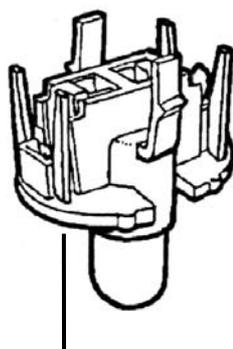

Nova versão