



Volvo

V70 até ao n.º de chassis: 549452

S70 até ao n.º de chassis: 571822

Humidade nos piscas dianteiros.

Nestes veículos existe a possibilidade de, em condições atmosféricas húmidas, verificar-se a penetração de humidade nos piscas dianteiros. Nesta situação não é necessário proceder à substituição das lâmpadas dos piscas. Esse problema pode ser eliminado através da execução de um orifício de ventilação. Proceda do seguinte modo para a execução do orifício de ventilação:

- Desmontar as lâmpadas dos piscas pressionando, para o efeito, os estribos de retenção para baixo.
- Desenroscar o casquilho da lâmpada.
- Furar na zona traseira inferior (ver desenho) com uma broca de 3 mm e com um comprimento de 8 mm vários furos, criando um furo oblongo.
- **Atenção:** perfurar cuidadosamente a carcaça do pisca, de modo a evitar que o vidro do mesmo seja danificado.
- Montar novamente as lâmpadas dos piscas e efectuar um teste de controlo.

