




Volvo S70 / V70 / C70

Faróis vibram

No caso dos veículos citados anteriormente, os faróis podem vibrar devido a sacudidas causadas por irregularidades na pista ou elevadas velocidades.

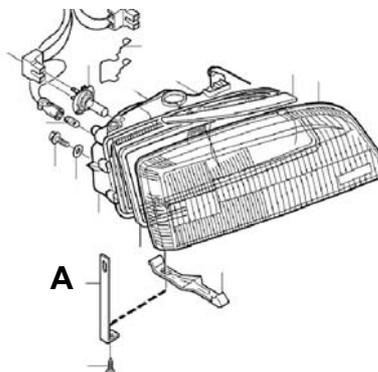

Modelos e números de produção possivelmente afectados:

S70 com código de fábrica 1 (11ª casa do nº de chassis)
a partir do nº de produção 409466 (12ª a 17ª casa do nº de chassis)

S70 com código de fábrica 2 (11ª casa do nº de chassis)
a partir do nº de produção 408556 (12ª a 17ª casa do nº de chassis)

S70 com código de fábrica 3 (11ª casa do nº de chassis)
a partir do nº de produção 422325 (12ª a 17ª casa do nº de chassis)

V70 com código de fábrica 2 (11ª casa do nº de chassis)
a partir do nº de produção 342001 (12ª a 17ª casa do nº de chassis)

V70 com código de fábrica 3 (11ª casa do nº de chassis)
a partir do nº de produção 356958 (12ª a 17ª casa do nº de chassis)

C70 com código de fábrica J (11ª casas do nº de chassis)
a partir do nº de produção 000339 (12ª a 17ª casa do nº de chassis)

Para auxílio de fixação, um suporte será montado (desenho, pos. A) por farol. O suporte pode ser adquirido em qualquer revendedor autorizado.