



## Golf V

### Substituição da lâmpada

Se, na viatura acima referida, for necessário substituir a lâmpada é necessário ter atenção a uma particularidade. Se, durante o controlo das funções das lâmpadas, for detectada uma lâmpada de incandescência avariada deve-se desligar a ignição antes de proceder à substituição da mesma. Se a lâmpada de incandescência for substituída com a ignição ligada, a nova lâmpada de incandescência também não funciona.



A causa para tal é que, com a activação da ignição, a viatura realiza uma chamada "consulta a frio". Durante essa consulta (resistência óhmica das lâmpadas de incandescência) é verificado o funcionamento correcto do sistema de iluminação.

Se for detectada uma lâmpada de incandescência com defeito, por ex. a luz do travão traseira direita, a tensão de alimentação para esta lâmpada é simplesmente cortada.

Se, após ter substituído a lâmpada de incandescência, ligar a ignição e o aparelho de comando do sistema de iluminação não registar nenhum erro, a tensão de alimentação é "libertada".