



Audi

A6 (4B / C5)

Motor: Diesel 2,5 TDI

Model yılı: 1997 - 2005

Radyatör fanı sürekli çalışıyor

Akü boşalmış

Yukarıdaki adı geçen araçlarda maksimum 12 dakikalık çalışmaya devam etme süresi geçtikten sonra radyatör fanlarının kapanmaması olanağı mevcuttur. Boşalmış bir akü ile araç artık çalıştırılmaz.

Bu hatalı fonksiyonun en büyük sebeplerinden birisi motor kumanda rölesine su girişidir veya motor bölmesi sigorta kutusundaki terminal 87'de hasarlı bir kablodur.

Yardım sağlamak için su girişinin sebebi giderilmeli ve motor kumanda rölesi kontrol edilmeli ve gerekirse yenilenmelidir. İlave olarak sigorta / röle kutusundaki kablo sistemi (terminal 87) kontrol edilmeli ve gerekirse onarılmalıdır.