



BMW

1 serisi (E81)

Üretim yılı: 2007 -2011

Başlat-Durdur sistemli tüm araçlar

Başlat-Durdur otomatığı arızası

Arıza kodu yok

Yukarıdaki araç modelinde Başlat-Durdur otomatığında bir arıza tespit edilirse, bu durum çalıştırma aküsünün yetersizliğiyle ilgili olabilir. Sürüş sırasında motorun otomatik olarak durdurulması için temel ön koşullardan biri, akünün şarj durumunun yeterli olmasıdır.

Enerji yönetim sistemi son 5 günün akü durumlarını ve şarj döngülerini denetler.

Sistemin gerektirdiği asgari akü şarj durumuna (yaklaşık %60) erişilmezse sistem kapanır. Bu durumda akü önce kontrol edilmeli, şarj edilmeli veya değiştirilmelidir.

Yetersiz şarj durumunun en sık görülen nedenlerinden biri uygun olmayan sürüş profili veya kısa mesafeli sürüş davranışlarıdır.