




Citroen C-Crosser Üretim yılı 2007'den itibaren 4HN motor koduna sahip tüm modeller

Motor tekliyor

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni enjektörler olabilir. Ayrıca aşağıdaki hata kodları tespit edilebilir:

- P0201 Enjeksiyon valfi akım devresi çalışmıyor, 1. Silindir
- P0202 Enjeksiyon valfi akım devresi çalışmıyor, 2. Silindir
- P0203 Enjeksiyon valfi akım devresi çalışmıyor, 3. Silindir
- P0204 Enjeksiyon valfi akım devresi çalışmıyor, 4. Silindir

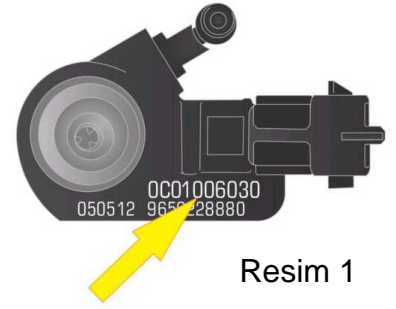

Resim 1

Motorun çok düzensiz çalışması ve marşa basıldığında motorun kötü bir çalıştığından da şikayet ediliyor olabilir. Bu durumda enjektörler kontrol edilmelidir. Uygun bir tanı test aracıyla miktar düzeltme karşılaştırması, üst ölü noktadan önceki enjeksiyon zamanı, enjeksiyon süresi ve enjeksiyon miktarı gibi parametreler görüntülenir. Burada sadece bir nominal değer - fiili değer karşılaştırması yapılabilir. Ölçümlerin izin verilmeyen sapmalar göstermesi halinde, arızalı enjektörlerin yenileriyle değiştirilmesi gerekir. Her yeni enjektörün bir "sınıflandırma kodu"na sahip olması nedeniyle (bkz. Resim 1), değiştirme işleminden sonra, enjektörlerin kumanda cihazına tanıtılması gerekmektedir. Bu işlem "Enjektör ayarı" menüsünde yerine getirilir. Bu sırada yakıt filtresi ile geri dönüş boruları da yenilenmelidir.