



Citroen Picasso / Grand Picasso Üretim yılı: 2006 - 2010

Akümülatör deşarj oldu Aracın motoru çalıştırılmıyor.

Bu araçlarda akümülatörün boşalmış olduğundan veya motorun çalıştırılmadığından ediliyorsa, bunun nedeni kısmen iç bölüm lambalarına ait kablo demetinin yanlış döşenmesi olabilir.

(Arka koltuk bölgesi için konulmuş olan ek dikiz aynasının bağlantı yerinin altında bulunan) iç bölüm lambalarına ait kablo demetinin yanlış döşenmesi nedeniyle kablolar sıkışmış veya zarar görmüş olabilir. Burada elektrik kısa devresi veya arıza akımı oluşma ihtimali vardır.

Bu durumda iç bölüm lambalarına ait kablo demetini onarılmalı ve optimize edilmiş /doğru şekilde tekrar döşenmeli gereğinde de yenilenmelidir.