



Fiat Seicento Tüm modeller Motor 1108 cm3 klimalı

Klima sistemi çalıştırıldığında motor bölümünden güçlü bir vınlama sesi

Klima sistemi çalıştırıldığında motor bölümünden yüksek bir vınlama sesi algılanması halinde, bu alternatör kayışı gergi makarasındaki bir arıza ile ilgili olabilir. Bu durumda (18 ispitli) eski makara kontrol edilmeli ve gereği halinde (20 ispitli) bir makara (Fiat 46557129) ile değiştirilmelidir. Lütfen değişimden sonra kayış gergi makarası ile kompresör kayışının uyumunu kontrol ediniz. Ortalama işleminde örtüşme sağlanamadığı takdirde işlem optimize edilmelidir.

Bunun için makara yerinden çıkartılmalı ve kompresör askısının altına iki adet 0,5 mm kalınlığında pul (Fiat 13579771) konulmalıdır.

Flaş bilgi

